



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

No. : 006/BAKP/VIII/2026

Departemen : Quality Control

Hari / Tanggal : Selasa / 18 Agustus 2026

Nama Peralatan : Fume Hood

Merk / Type : ST1800CV 1951

No. Inventaris : C71.001/D.09/RD/INST/12/14

Kronologis:

Pada tanggal 18 Agustus 2026 dilakukan pengecekan performa fume hood oleh PT. Marksi setelah dilakukan penggantian sparepart blower, motor dan sling pintu sash, didapatkan pada display *air flow monitoring* pada alat notifikasi "SENSOR ERR".

Dilakukan observasi terhadap *air flow monitoring* yang ada pada alat Fume Hood dan hasil nya pada sensor *air flow monitoring* rusak.

Pada pemeriksaan test velocity yang dilakukan menggunakan alat anemometer diperoleh hasil pembukaan pintu sash 25% kecepatan aliran udara terhisap (0,73 – 0,89 m/s).

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
 - ☐ Produksi
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
 - ☐ Validasi
 - ☒ Peralatan Laboratorium
 - ☐ _____

☐ Alat Angkut Barang Berat

- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ _____
- ☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

Membuat permohonan penggantian spare part berupa sensor air flow sesuai rekomendasi teknisi dari PT. Marksi

Dibuat:

Hendrik Hermawan
Tgl. 26/08/26
(Stat/Koord)

Diperiksa:

Robert
Tgl. 27/08/26
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

Robert
Tgl. 27/08/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

Membuat SPB untuk
penggantian spare part
pada alat

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Mengingat verifikasi harian harus dilakukan pada sash yang bisa dibuka, agar bisa bekerja dengan baik dengan face velocity acceptance criteria 0.5 ± 0.1 m/sec. Maka Fume hood harus dilengkapi dengan Flow Monitoring yang terintegrasi.
27/8/26

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☒ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

27/8/26

Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00

Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023

Disetujui oleh

Service Sheet

TO: PT. Mersifama Tiramapau Mercusuarana Jl. Raya Pelabuhan km 18. Subabaya	18-08-26.
---	-----------

If the equipment is no longer under warranty, we will charge the customer for any necessary service action carried out by our service engineer.
The customer understands the above condition and agree for the service fee of Rp.

 
 
Job Description / Reported Problem / Complaint

Check Performer Fume Hood After Blower fan Replaced.

No.	Description
	• Pengecekan Fume Hood.
	type : ST-1800 LCU 1951
	Velocity test. Using Anemometer
1.	Sash open 25% 1. 0.72 m/s
	2. 0.81 m/s
	3. 0.59 m/s
	4. 0.88 m/s
	5. 0.73 m/s
	6. 0.84 m/s
2.	Sash open 50% 1. 0.54 m/s
	2. 0.71 m/s
	3. 0.58 m/s
	4. 0.63 m/s
	5. 0.65 m/s
	6. 0.75 m/s

Recommended Part:	Replaced Parts:
1. Replace air flow monitor.	1 -
2 -	2 -
3 -	3 -
4 -	4 -

No.	Date	Service Engineer	Start Time	In	Out	Finish Time
1.	18-08-26	Kuspani B.	13:30	-	-	14:00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

The customer acknowledge the completion of the job:  Company Stamp, Sign, & Date	Job completed by, 18-08-26  Sign, & Date
---	--

Nama Alat : Fume Hood
No. Seri : ST1800LCV 1951
No. Inventaris : C71.001/D.09/RD/INST/12/14
Tgl. Pemeriksaan : 18 Agustus 2026



